

УЗГОДЖУЮ

Головний механік: Бондаренко С.В.

Головний енергетик: Лутчин О.З.

Начальник виробничої бази Корнієвський І.В.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер ТОВ «БК Регіон»

Камчатний О.М.

" 25 " листопада 2017 р.

### ДЕФЕКТНА ВІДОМІСТЬ

На проведення капітального ремонту бурового верстата DFX5530TZJ30,  
зав.№07035 2007 року

№	Найменування, тип або марка обладнання	Зав.№	Видимі дефекти	Спосіб усунення дефектів або вид ремонту	Виконавець робіт
1	2	3	4	5	6
1	Підйомник ZJ-30	07035	Знос протекторів коліс	Заміна покришок	Бригада КРС
			Підтікання оліви на редукторах мостів	Заміна сальникових ущільнень	Бригада КРС
			Злом корпуса планетарного редуктора привідного мосту	Виготовлення нового корпусу, заміна підшипників	Бригада КРС
			Пошкоджена електропроводка шасі	Заміна	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
			Підтікання вижимних домкратів	Заміна ущільнень	Бригада КРС
			Люфт на хрестовинах карданних валів	Заміна хрестовин	Бригада КРС
2	Вежа підйомника	07052	Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити, виконати дефектоскопію бурової вежі, відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
			Зношені троси на відтяжках силових та вітрових, підвіски ключів, гідророзкіплювачів	Замінити на нові	Бригада КРС

			Пошкоджені страховочні ланцюги пальців на балконі верхового	Замінити на нові	Бригада КРС
3	Кронблок TC180B	070503	Знос шківів по канавці під ТК, люфт на підшипниках	Заміна шківів та підшипників, дефектоскопія валів	Бригада КРС
			Пошкоджена огорожа кронблоку	Відновити	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
4	Лебідка JC28/11	071001	Зношені гальмівні колодки, деформовані гальмівні стрічки	Замінити на нові	Бригада КРС
			Пропуски повітря по муфтах ШПМ, зношені фрикційні диски	Замінити на нові	Бригада КРС
			Зношені фрикційні диски гідромату, пропуски охолоджуючої рідини	Фрикційні диски замінити, усунути підтікання охолоджуючої рідини	Бригада КРС
			Пропуски по пневмокранам, вертлюжкам.	Виконати ревізію та ремонт	Бригада КРС
			Провисання ланцюгів, знос по діаметру пальців.	Заміна ланцюгів на нові	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
5	Коробка приводу ротора ZPX140B	070802	Шум при роботі, люфт по підшипниках	Заміна підшипників на нові, регулювання зазорів конічної передачі.	Бригада КРС
6	Коробка роздаточна FDX140C	070902	Виламані зуби шестерні редуктора, знос по профілю, люфт по підшипниках	Заміна комплекту шестерень, заміна підшипників, заміна сальникових ущільнень	Бригада КРС
7	Редуктор відбору потужності BCX260	070802	Злом вхідного валу, люфт по підшипникам, підтікання оліви	Виготовити вал, замінити підшипники та сальники	Бригада КРС
8	Редуктор відбору потужності BCX260	070801	люфт по підшипникам, підтікання оліви	замінити підшипники та сальники	Бригада КРС
9	Основа DZ180/6	071022	Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	Бригада КРС
			Згнили дубові бруси підсвічника	Заміна дубових брусів	Бригада КРС
			Пошкоджена огорожа	Відновити пошкоджені щити	Бригада КРС

10	Вертлюг SL225	б/н	Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	Бригада КРС
11	Ротор ZP-275	08006	Підтікання оливи	Замінити сальникові ущільнення	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	Бригада КРС
12	Привідний двигун CAT C-15	JRE042 95	Розбитий привід вентилятора	Замінити на новий	Бригада КРС
			Пошкоджений радіатор інтеркулера	Замінити на новий	Бригада КРС
			Підвищений шум при роботі	Виконати діагностування та регулювання зазорів клапанів. Провести планове ТО згідно графіку ППР	Цепелін
13	Привідний двигун CAT C-15	JRE055 14	Видимих дефектів не виявлено	Виконати діагностування та регулювання зазорів клапанів. Провести планове ТО згідно графіку ППР	Цепелін
14	Коробка передач Allison S5610HR	311011 0326	Видимих дефектів не виявлено	Виконати діагностування та регулювання зазорів клапанів. Провести планове ТО згідно графіку ППР	ДП «Автомоторс»
15	Коробка передач Allison S5610HR	311011 0327	Видимих дефектів не виявлено	Виконати діагностування та регулювання зазорів клапанів. Провести планове ТО згідно графіку ППР	ДП «Автомоторс»
16	Гіdraulічна допоміжна лебідка YJ3B	б.н.	Зношений трос, гак без защіпки	Замінити на новий	Бригада КРС
			Підтікання оливи по приводу	Виконати ремонт з заміною всіх ущільнень	Бригада КРС
			Укладчик троса зайдає та деформований	Замінити підшипники та відновити геометрію	Бригада КРС
17	Гіdraulічна допоміжна лебідка YJ5B	б.н.	Зношений трос, гак без защіпки	Замінити на новий	Бригада КРС
			Підтікання оливи по приводу	Виконати ремонт з заміною всіх ущільнень	Бригада КРС

			Укладчик троса заїдає та деформований	Замінити підшипники та відновити геометрію	Бригада КРС
18	Маніфольд вертикальний		Засувки заїдають, мають пропуски по шиберу	Виконати капітальний ремонт всіх засувок	ДП Лікво
18	Після закінчення капітального ремонту провести експертне обстеження установки для продовження терміну експлуатації та провести функціональні випробування на базі перед виїздом на об'єкти.				

Механік установки

Деревянко В.І.

Нач. Установки

Нестеренко Ю.І.