 



УЗГОДЖУЮ

Головний механік: Бондаренко С.В. 

Головний енергетик: Лутчин О.З. 

Начальник виробничої бази Корнієвський І.В. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

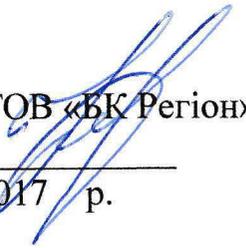Головний інженер ТОВ «БК Регіон» 

Камчатний О.М. \_\_\_\_\_

" 25 " листопада 2017 р.

### ДЕФЕКТНА ВІДОМІСТЬ

На проведення капітального ремонту бурового верстата Cooper LTO 550,  
зав.№550В 02-24 2002


№	Найменування, тип або марка обладнання	Зав.№	Видимі дефекти	Спосіб усунення дефектів або вид ремонту	Виконавець робіт
1	2	3	4	5	6
1	Cooper LTO 550	02-24	Підтікання оливи на редукторах мостів	Заміна сальникових ущільнень	Бригада КРС
			Відсутні фонарі та сигнали заднього ходу	Доукомплектація установки фонарями та сигналами заднього ходу	Бригада КРС
			Пошкоджена електропроводка шасі	Заміна	База Первомайск
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
			Підтікання вижимних домкратів	Заміна ущільнень	Бригада КРС
			Підтікає гідропідсилювач керма, пошкоджені гідравлічні шланги	Заміна ущільнень циліндра	
2	Вежа підйомника	02-24	Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити, виконати дефектоскопію бурової вежі, відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
			Зношені троси на відтяжках силових та вітрових, підвіски ключів, гідророзкріплювачів	Замінити на нові	Бригада КРС

			Відсутня стійка кріплення енергійної катушки на балконі верхового	Встановити	
			Відсутні вторинні елементи захисту протипадіння зйомних елементів на вежі.	Встановити	
			Кабельні лінії недостатньо захищені	Замінити та змнтувати в металорукаві.	
			Відсутні страховочні ланцюги пальців на балконі верхового	Встановити	Бригада КРС
3	Кронблок Cooper 5x160	б.н.	Знос шківів по канавці під ТК, люфт на підшипниках	Заміна шківів та підшипників, дефектоскопія валів	Бригада КРС
			Пошкоджена огорожа кронблоку	Відновити	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
4	Гакоблок Cooper LTO 550	б.н.	Несправний фіксатор заціпки	Усунути дефекти	Бригада КРС
			Знос шківів по канавці під ТК, люфт на підшипниках	Заміна шківів та підшипників, дефектоскопія валів	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Відновити	
5	Лебідка Cooper 550/4221-42	б.н.	Зношені гальмівні колодки, деформовані гальмівні стрічки	Замінити на нові	Бригада КРС
			Пропуски повітря по муфтам ШПМ, зношені фрикційні диски	Замінити на нові	Бригада КРС
			Пропуски по пневмокранам, вертлюжкам.	Виконати ревізію та ремонт	Бригада КРС
			Провисання ланцюгів, знос по діаметру пальців.	Заміна ланцюгів на нові	Бригада КРС
			Протікання оливи по кожуху ланцюгової передачі	Замінити прокладки	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	База Первомайск
6	Коробка приводу ротора ZX110	б.н.	Шум при роботі, люфт по підшипниках	Заміна підшипників на нові	Бригада КРС
7	Редуктор угловий	б.н.	Шум при роботі, люфт по підшипниках	Заміна підшипників на нові	Бригада КРС

8	ОПР 150	12	Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	Бригада КРС
			Згнили дубові бруси підсвічника	Заміна дубових брусів	Бригада КРС
			Пошкоджена огоража	Відновити пошкоджені щити	Бригада КРС
9	Вертлюг SL135	8С-0121	Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	Бригада КРС
			Сальникова коробка потребує заміни	Замінити на нову	
10	Ротор ZP-175	8RG13038	Підтікання оливи	Замінити сальникові ущільнення	Бригада КРС
			Пошкоджено лакофарбове покриття	Зачистити відновити лакофарбове покриття	Бригада КРС
11	Привідний двигун CAT C-15	б.н.	Двигун потребує кап. ремонту	Виконати капітальний ремонт двигуна	Мерефянське моторемонтне п-во №2
			Турбіна має підтікання оливи	Виконати ремонт	Мерефянське моторемонтне п-во №2
12	Коробка передач Allison S6610HR	б.н.		Виконати діагностування та регулювання зазорів клапанів. Провести планове ТО згідно графіку ППР	ДП «Автомоторс»
			Підтікання оливи по валу відбору потужності	Замінити прокладку	Бригада КРС
13	Гідравлічна допоміжна лебідка JB-3	№1	Зношений трос, гак без заціпки	Замінити на новий	Бригада КРС
			Підтікання оливи по приводу	Виконати ремонт з заміною всіх ущільнень	Бригада КРС
			Укладчик троса заїдає та деформований	Замінити підшипники та відновити геометрію	Бригада КРС
14	Гідравлічна допоміжна лебідка JB-5	№2	Зношений трос, гак без заціпки	Замінити на новий	Бригада КРС
			Підтікання оливи по приводу	Виконати ремонт з заміною всіх ущільнень	Бригада КРС

			Укладчик троса заїдає та деформований	Замінити підшипники та відновити геометрію	Бригада КРС
15	Маніфольд вертикальний		Засувки заїдають, мають пропуски по шиберу	Виконати капітальний ремонт всіх засувок	ДП Лікво
16	Комплект електрообладнання		Комплект електрообладнання не у вибухозахищеному виконанні	Замінити кабельну продукцію на нову. Розподільчі коробки, розподільчі щити та пульти управління замінити на нові у вибухозахищеному виконанні.	Відділ головного енергетика
17	Після закінчення капітального ремонту провести експертне обстеження установки для продовження терміну експлуатації та провести функціональні випробування на базі перед виїздом на об'єкти.				

Механік установки

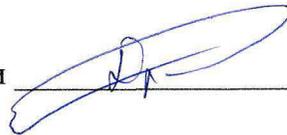

Дробищев С.

Нач. Установки



Каніщев С.Ю.